



METALMASTER®





Apsauginio lyno tvirtinimo sistema

SOLO PROFILIS 480 / 275
VALCINIS PROFILIS

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Apsauginio lyno tvirtinimo sistema – Solo Profilis 480 / 275 ir Valcinis profilis

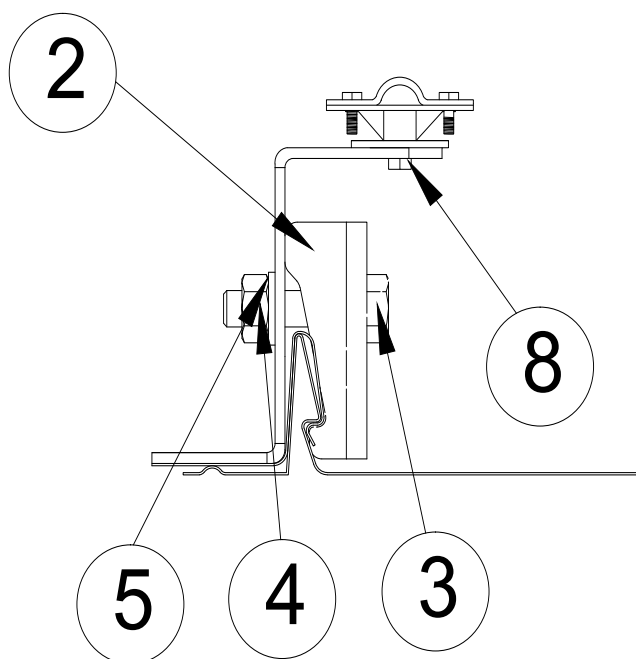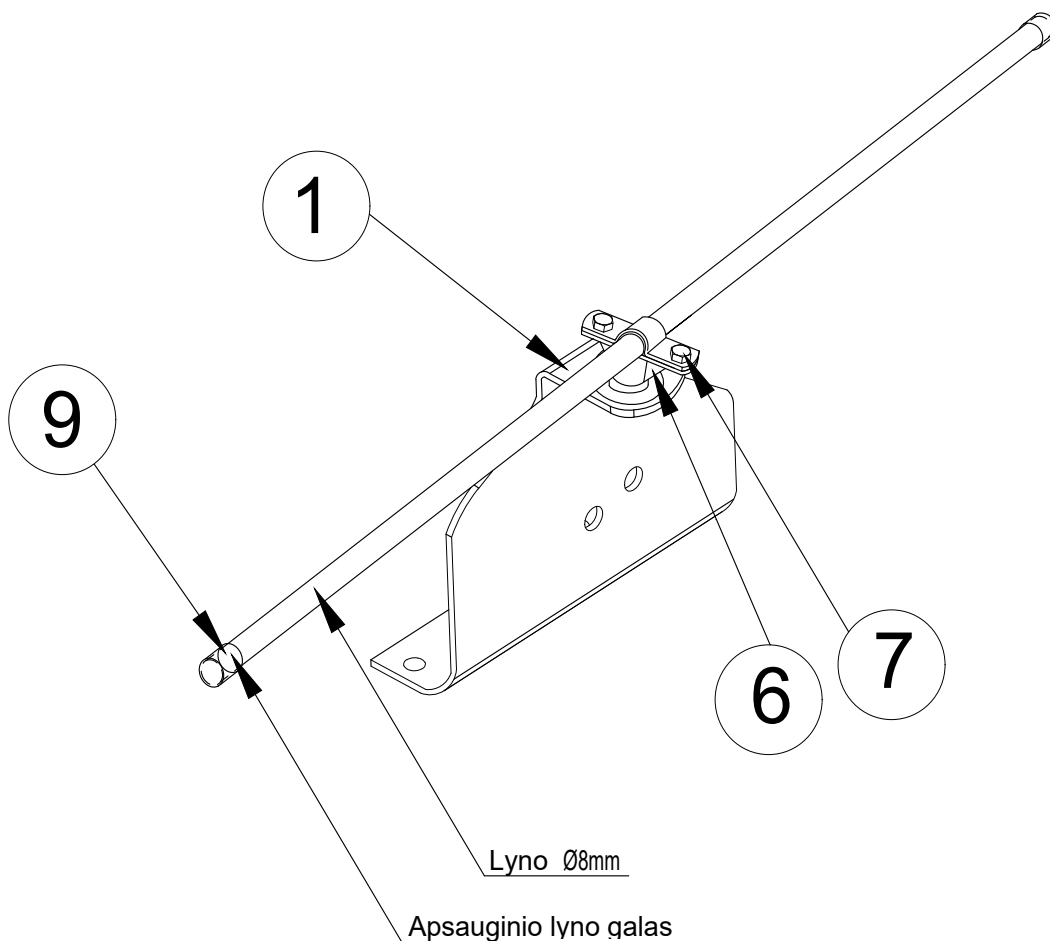


Apsauginio lyno montavimo komplektas SOLO/VALC		Komplektas
Poz.	Pavadinimas	Kiekis
1.	Z stiprinājuma plāksne	1*
2.	RP Laikiklio tvirtinimas	2*
3.	Varžtas M8x35	2*
4.	Veržlė M8	2*
5.	Poveržlė M8	2*
6.	Apsauginio lyno laikiklį	1*
7.	Varžtas M6x12	2*
8.	Varžtas M8x20	1*
9.	Apsauginio lyno galas	2*

* Kiekis priklausys nuo komplektų skaičiaus

**Plieninis Zn kabelis supjaustomas vienu gabalėliu iki nurodyto ilgio.

Saugumas!


- Vienu metu prie saugos lyno gali būti tik vienas asmuo, kurio svoris neviršija 120 kg!
 - Naudokite tik sertifikuotas saugos virves!
 - Nenaudokite saugos lyno, jei jis turi matomų pažeidimų ar trūkumų!
-

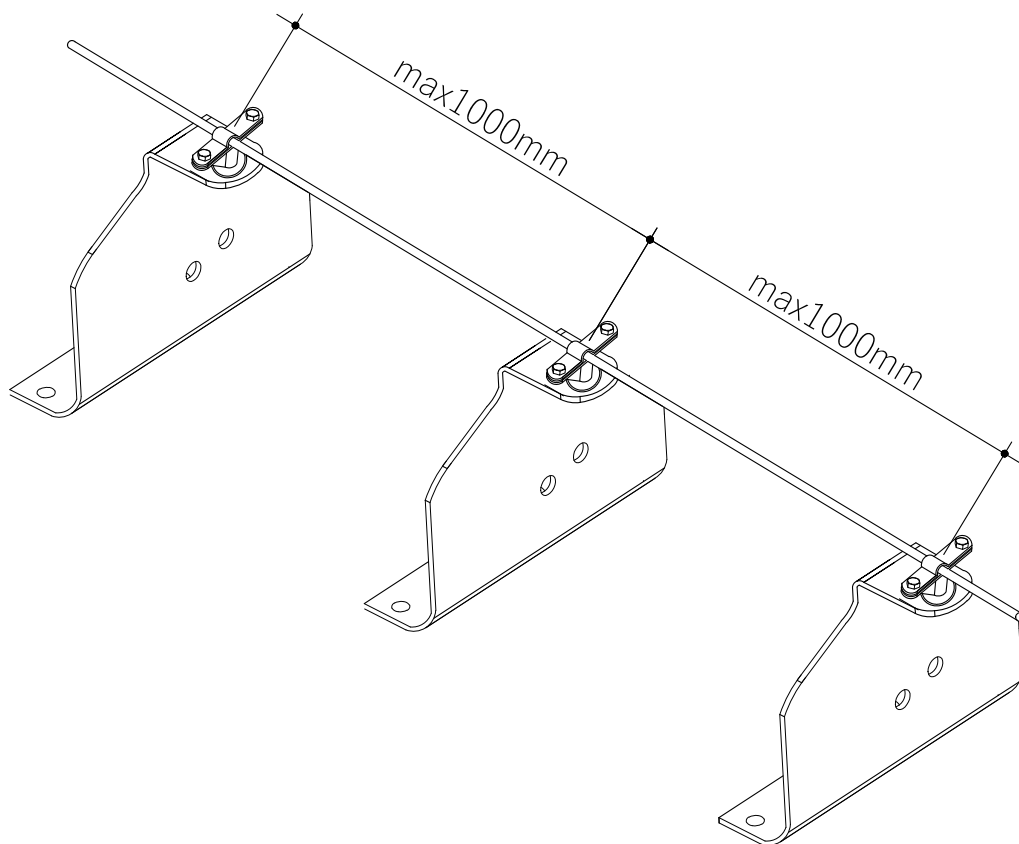


1.pav.

Apsauginio lyno montavimas:

- Suplanuokite vietą, kurioje bus atliekamas montavimas.
- Įsitikinkite, kad stogo konstrukcija yra stabili.
- Saugos lyno Z tvirtinimo plokštės turi būti sumontuotos virš stogo grebėstų.
- Patikrinkite, ar stogo danga sumontuota pagal stogo montavimo instrukciją.
- Sumontuokite Z tvirtinimo plokštę, ją pritvirtinkite prie stogo siūlės išsikišimo krašto taip, kad ji būtų vertikaliajoje padėtyje (2 pav.).
- Z tvirtinimo plokštę prie stogo prisukite naudodami 2 M8x60 mm varžtus ir 2 gumines poveržles M8 (2 pav.).
- Varžtus priveržkite taip, kad Z tvirtinimo plokštė tvirtai laikytųsi prie stogo dangos (2 pav.).
- Sumontuokite saugos lyno laikiklį virš Z tvirtinimo plokštės ir sujunkite naudodami M8x20 varžtą (2 pav.).
- Įdėkite lyną į lyno laikiklį ir pritvirtinkite dviem M6x12 varžtais ir M6 veržle (3 pav.).
- Įdėkite saugos lyno antgalį į abu lyno galus (3 pav.).
- Didžiausias atstumas tarp Z tvirtinimo plokščių negali viršyti 1000 mm (1 pav.).

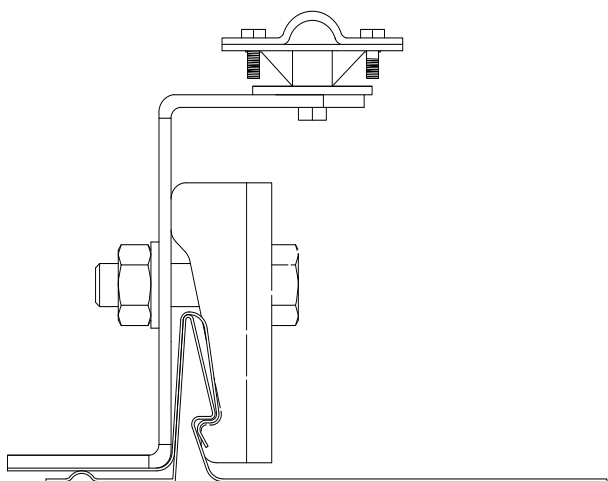

2.pav.

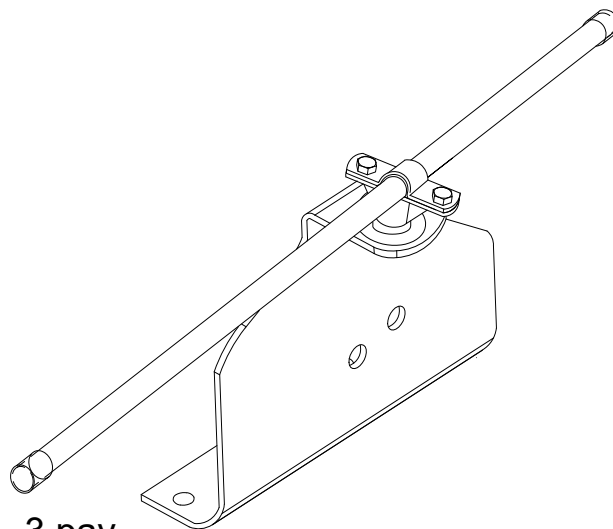

3.pav.